

ANALISIS KERETAKAN CYLINDER LINER PADA MESIN INDUK DI KM. TIDAR

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran pada

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Oleh:

KRISTIAN SETYO ARDHITO NIT.52155833. T

PROGRAM STUDI TEKNIKA DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS KERETAKAN CYLINDER LINER PADA MESIN INDUK DI KM. **TIDAR**

Disusun Oleh:

KRISTIAN SETYO ARDHITO 52155833 T

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan

Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang,....

Dosen Pembimbing I

Materi

Dosen Pembimbing II Metodelogi dan Penulisan

F. PAMBUDI WIDIATMAKA, S.T., M.T

Pembina IV/a NIP. 19641126 199903 1 002

Penata III/c

NIP. 19771129 200502 2 001

Mengetahui Ketua Program Mudi Teknika

H.AMAD NARTO, M.Mar.E, M.Pd

Pembina IV/a

NIP. 19641212 199808 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KERETAKAN CYLINDER LINER PADA MESIN INDUK DI KM. TIDAR

DisusunOleh:

KRISTIAN SETYO ARDHITO NIT. 52155833. T

Penguji

Penguji II

Penguji III

TONY S, S. ST., M.SI., M.Mar.E Penata Myda Tk. I (III/b) NIP. 19760107 200912 1 001 F. PAMBUDI WIDIATMAKA, S.T., M.T Pembina(IV/a)

NIP. 19641126 199903 1 002

<u>Ir. FITRI KENSIWI</u> Penata Tk. I (III/d) NIP. 19660721 199203 2 001

Dikukuhkanoleh : DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

> Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19670605 199808 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : KRISTIAN SETYO ARDHITO

NIT : 52155833 T

Jurusan : TEKNIKA

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "Analisis keretakan cylinder liner pada mesin induk di KM. Tidar". Adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan/plagiat skripsi dari orang lain dan saya bertanggungjawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang, 26 Januari 2020 Yang meryatakan

KRISTIAN SETYD ARDHITO NIT.52155333 T

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

PERSEMBAHAN

- 1.
- Semua anggota keluarga Almamater PIP Semarang 2.
- 3. Crew Kapal KM. Tidar



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas berkat rahmat Tuhan YME dan didorong oleh keimanan yang kuat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mepersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada:

- Ayah dan Ibu tercinta, F.A Tri Cahyono dan Dwi Purwanti yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa.
- 2. Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- 3. Bapak Amad Narto, M.Pd., M.Mar.E., selaku Kepala Program Studi Teknika yang selalu dengan sabar dan tanggung jawab memberi dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
- 4. Bapak F. Pambudi Widiatmaka, S.T., M.T selaku dosen pembimbing materi yang selalu dengan sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- 5. Ibu Yustina Sapan, S.ST, MM selaku dosen pembimbing metodologi penulisan skripsi yang selalu dengan sabar dan tanggung jawab memberi dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
- Teman-temanku Gilang Mukti Pratama, Fajar Dewantara dan Fransiska Lita
 Irliana yang selalu memberikan bantuan dan dukungan.
- 7. Seluruh *crew* KM. Tidar yang telah membantu dan mengajari saya dalam melaksanakan praktek.

8. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembacanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	
ABSTRAKSI LIMU PER	X
ABSTRACT	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDA <mark>HUL</mark> UAN	
1.1. LatarBelakang	. 1
1.2. PerumusanMasalah	. 3
1.3. TujuanPenelitian	. 3
1.4. ManfaatPenelitian	4
1.5. SistematikaPenulisan	. 5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. TinjauanPustaka	8
2.2. Kerangka Pikir	19
BAR III METODE PENELITIAN	

	3.1. Jenis Metode Penelitian	21
	3.2. WaktudanTempatPenelitian	23
	3.3. Jenis Data	23
	3.4. MetodePengumpulan Data	24
	3.5. Analisis Data	26
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. GambaranUmum	32
	4.2. Analisa Hasil Penelitian	33
	4.3. PembahasanMasalah	36
BAB V	PENUTUP	
	5.1. Simpulan	58
	5.2. Saran	59
DAFTAR F	PUSTAKA	
LAMPIRA	N of G	
RIWAYAT	HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4 1 Hasil Analisis Faktor Pen	enyebab3	6
1 doct 1.1 Hash 7 mansis 1 dictor 1 cm	11 y Couo	• 1



DAFTAR GAMBAR

Gambar2.1 Diagram Kerangka Pikir	19
Gambar3.1 Diagram Fishbone	28
Gambar 4.1 Diagram Fishbone	37
Gambar 4.2 Spare part Cylinder Liner Rekondisi	45
Gambar 4.3 Perawatan <i>Cylinder liner</i> Mesin Induk	46
Gambar 4.4 Spare part Cylinder liner Baru	46
Gambar 4.5 <i>Cylinder liner</i> yang sudah di cabut	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lmpiran 1	Wawancara	. 60
Lampiran 2	Ship Particulars	62
Lampiran 3	Data Kapal	63
Lampiran 4	Crew List	64
Lampiran 5	Dokumentasi Penggantian Cylinder Liner	66
Lampiran6	Dokumentasi Penggantian Cylinder Liner	67
Lampiran7	Dokumentasi <i>Cylinder Liner</i> Baru di KM. Tidar	69



INTISARI

Kristian Setyo Ardhito, 2020, NIT: 52155833.T, "*Analisis Keretakan Cylinder Liner pada mesin induk di KM. Tidar*", Skripsi Program Studi Teknika, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: F. Pambudi Widiatmaka, S.T., M.T dan Pembimbing II: Yustina Sapan, S.ST, MM.

Mesin *diesel* adalah mesin pembakaran internal dimana udara dikompres ke suhu yang cukup tinggi untuk menyalakan bahan bakar *diesel* yang disuntikkan ke dalam silinder. Silinder liner adalah bagian dari mesin disel yang berfungsi sebagai tempat proses terjadinya pembakaran yang menghasilkan tenaga/usaha dengan pemanfaatan udara dan suhu yang tinggi yang bersamaan dengan penyemprotan bahan bakar. Adanya keretakan *cylinder liner* pada mesin induk dapat mempengaruhi pengoperasian mesin *diesel*

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitaf. Dalam hal ini penulis menggunakan metode fishbone dan SHEL sebagai teknik analisa data. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab keretakan pada cylinder liner main engine, dampak yang terjadi dari keretakan cylinder liner dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keretakan cylinder liner pada KM. Tidar.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan *cylinder liner* adalah, 1) Pendinginan yang kurang baik. kurang optimalnya pompa *water cooling*, terjadinya kebocoran pada sistem pendinginan dan rusaknya *by pass valve/thermostat*,2)Kualitas *spare part* tidak sesuai standar. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut yang dapat dilakukan adalah ,perbaikan komponen mesin yang rusak,penggantian, perawatan,serta pemilihan *spare part* yang sesuai standar.

Kata Kunci: Cylinder liner, Keretakan Cylinder Liner

ABSTRACT

Kristian Setyo Ardhito, 2020, NIT: 52155833.T, "Analisis Keretakan Cylinder Liner pada mesin induk di KM. Tidar", Thesis Study Program, Diploma IV Program, Semarang Merchant Marine Politechnic, Advisor I: F. Pambudi Widiatmaka, S.T., M.T and Advisor II: Yustina Sapan, S.ST, MM.

A diesel engine is an internal combustion engine where air is compressed to a temperature high enough to ignite diesel fuel injected into the cylinder. Cylinder liner is part of a diesel engine that serves as a place for the combustion process that produces power / effort with the use of air and high temperatures together with fuel spraying. The existence of a cylinder liner crack on the main engine can affect the operation of the diesel engine.

The research method that the author uses in preparing this thesis is a descriptive qualitative research method. In this case the authors use the fishbone and SHEL methods as data analysis techniques. The purpose of this study was to determine the factors causing cracks in the cylinder liner main engine, the impact of the cylinder liner cracks and the efforts made to overcome the cylinder liner cracks in the KM. Tidar.

Based on the results of research that has been done by the author, it can be concluded that the factors causing the cylinder liner fracture are, 1) Poor cooling. less than optimal water cooling pump, leakage in the cooling system and damage by the pass valve / thermostat, 2) The quality of the spare part is not according to the standard. To overcome these factors, what can be done is repairing damaged engine components, replacement, maintenance, and selection of spare parts according to the standard.

Keywords: Cylinder liner, Cylinder Liner Cracks.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi maritim merupakan jalur utama perdagangan dunia. Di negara-negara terdiri dari beberapa yang pulau atau negara kepulauan, transportasi laut merupakan peran penting dalam setiap bisnis lokal, termasuk Yunani, Indonesia, Jepang, Norwegia, Filipina dan Amerika (Sedigh & Shirazian, 2016). Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan, sehingga transportasi yang paling tepat sebagai sarana penghubung antar pulau bahkan antar negara di dunia, dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Pengangkutan Laut, yang disebut dengan kapal adalah "alat apung dengan bentuk dan jenis apapun." Definisi ini sangat luas jika dibandingkan dengan pengertian yang terdapat didalam pasal 309 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan kapal sebagai "alat berlayar, bagaimanapun namanya, dan apapun sifatnya." Dari pengertian berdasarkan KUHD ini dapat dipahami bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dapat dikatakan kapal selama ia bergerak, misalnya mesin penyedot pasir.Transportasi laut adalah pengangkutan kargo melalui jaringan transportasi air. Transportasi merupakan aset yang sangat penting dan berharga, transportasi harus dikelola dengan baik dan benar, khususnya yang berhubngan dengan transportasi laut guna menjalankan roda perekonomian. Kapal adalah alat transportasi laut yang sangat efektif karena dapat membawa

barang dengan jumlah yang banyak dari satu pulau ke pulau lain bahkan dari negara satu ke negara lain, untuk itu pengoperasian kapal tentu adanya perbaikan dan perawatan rutin, teratur dan secara berkala pada mesin induk maupun permesinan bantu guna menunjang kerja permesinan agar kapal dapat bekerja dengan lancar, aman dan optimal. Untuk menunjang kelancaran pelayaran di laut peranan main engine sangatlah penting.

Mesin induk (*Main Propulsion Engine*) merupakan suatu instalasi mesin yang terdiri dari berbagai unit atau system pendukung dan berfungsi untuk menghasilkan daya dorong terhadap kapal, sehingga kapal dapat berjalan maju atau mundur. Diantara sekian banyak system atau instalasi tersebut yang penulis anggap menarik untuk dibahas selanjutnya adalah silinder liner main engine yang didasari selama pengalaman melaksanakan praktek laut (PRALA) diatas kapal KM. Tidar pada perusahaan pelayaran PT. Pelni. Dalam menggerakan kap<mark>al laut proses pembakar</mark>an mesin induk diesel, dalam hal ini cylinder liner memegang peranan sangat penting, karena cylinder liner yang baik dan tidak aus akan menghasilkan pembakaran yang sempurna, Cylinder liner merupakan bagian penting pada sebuah mesin diesel yang merupakan suatu tabng tempat piston bekerja dan bergerak naik turun untuk memadatkan udara serta memindahkan tenaga panas menjadi tenaga kinetik. Untuk memperoleh tenaga engine sebesar mungkin diusahakan tidak terdapat kebocoran-kebocoran pada gas-gas yang dibakar diantara piston dan silinder, juga gesekan dan keausan sekecil mungkin dengan adanya gerakan-gerakan meluncur dari piston. Bagian-bagian kerusakan yang terjadi pada cylinder liner terjadi dikarenakan akibat beban termal dan getaran yang ditimbulkan oleh kondisi pengoperasian mesin diesel. Keretakan pada *cylinder liner*ini juga mengalami percepatan karena kualitas bahan yang digunakan tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan silinder liner mesin *diesel*. Bahan *cylinder liner*adalah besi cor kelabu dengan kadar karbon dan silikon yang rendah tetapi memiliki kadar fosfor yang tinggi, kondisi seperti ini menyebabkan ketahanan bahan *cylinder liner*terhadap temperatur tinggi menjadi rendah atau mengalami penurunan sehingga dapat mengakibatkan *cylinder liner* sangat mudah mengalami retak pada suhu tinggi.

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis keretakan Cylinder Liner pada mesin induk di KM. Tidar".

1.2.Perumusan Masalah

Kerusakan mesin induk pada suatu kapal sangat luas bahkan tidak terbatas, salah satunya adalah keretakan pada *cylinder liner*mesin *diesel* penggerak kapal yang berakibat terhadap penurunan daya mesin dan kerusakan yang lain serta kelancaran operasi kapal.

Sesuai dari pengalaman penulis selama melakukan Praktek Laut (PRALA) dan sesuai dengan yang telah disebutkan dalam latar belakang, maka penulis menentukan perumusan masalah berisi berbagai permasalahan mengenai retaknya *cylinder liner* dan upaya-upaya pemecahan masalah yang akan ditempuh. Adapun perumusan masalah yang penulis ingin sampaikan pada skripsi ini menitikberatkan pada pokok permasalahan sebagai berikut :

1.2.1. Apakah faktor penyebab keretakan pada *Cylinder Liner* mesin induk?

- 1.2.2. Bagaimanakah dampak keretakan pada *Cylinder Liner* mesin induk?
- 1.2.3. Bagaimana upaya untuk mengatasi keretakan pada *Cylinder Liner* mesin induk?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang baik dan terarah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan penulisan yang anatara lain :

- 1.3.1. Untuk menganalisis faktor penyebab keretakan pada *Cylinder Liner* mesin induk.
- 1.3.2. Untuk menganalisis dampak keretakan pada *Cylinder Liner*mesin induk.
- 1.3.3. Untuk menganalisis cara mengatasi keretakan pada Cylinder Liner mesin induk.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan bagi penulis dalam hal perawatan dan perbaikan *Cylinder Liner* mesin induk apabila terjadi keretakan pada *Cylinder Liner* mesin induk dan bagi perusahaan pemilik kapal dapat mengetahui pentingnya perawatan terhadap *Cylinder Liner* mesin induk dan pengadaan *spare part* yang memadai di atas kapal agar mesin induk tetap bekerja dengan baik. Adapun manfaat lain yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini antar lain :

1.4.1 Manfaat secara teoritis.

Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih tentang *Cylinder Liner* mesininduk dengan menerapkan teori yang sudah didapat tentunya tentang masalah yang diteliti.

1.4.2 Manfaat secara praktis.

1.4.2.1 Bagi Masinis di kapal.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi Masinis di kapal dalam melaksanakan perawatan dan memecahkan masalah khususnya pada *Main Engine Cylinder Liner*.

1.4.2.2 Bagi Taruna Pelayaran

Untuk menambah pengetahuan tentang *Main*EngineCylinder Liner bagi taruna khususnya Taruna

Pelayaran Program Studi Teknika.

1.4.2.3 Bagi Perusahaan Pelayaran.

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan bagi perusahaan yang baru merintis sebagai bahan referensi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk kemajuan perusahaan dan kelancaran pengoperasian kapal di masa mendatang.

1.4.2.4 Bagi Lembaga Pendidikan.

Karya ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan menjadi sumber bacaan serta referensi penulisan makalah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penyususan dan penulisan kertas kerja ini penulis membagi kedalam 5 Bab, dimana Bab satu dengan yang lainya saling terkait sehingga tersusun sistematikanya sebagai berikut :

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi. Latar belakang berisi tentang alasan pemilihan judul dan pentingnya judul skripsi dapat diuraikan pokok-pokok pikiran beserta data pendukng tentang pentingnya judul yang dipilih. Perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti, dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Tujuan penelitian berisi tujuan spesifik yang ingin dicapai melaui kegiatan penelitian. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistematika penulisan berisi susunan tata hubungan bagian skripsi yang saling berhubungan.

1.5.2 BAB II LANDASAN TEORI.

Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka, penyebab terjadinya keretakan cylinder liner pada mesin induk. Kerangka pikir penelitian merupakan pemaparan penelitian kerangka berpikir atau

pentahapan pemikiran secara kronologis dalam menjawab atau menyelesaikan pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori dan konsep.

1.5.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian, metode pengumpulan data dan metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian guna menuliskan skripsi ini. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

1.5.4 BAB IV PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini akan menguraikan tentang penyajian data, pembahasan masalah dan analisa data, Analisa hasil penelitian merupakan bagian inti dari skripsi dan berisi pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

1.5.5 BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Simpulan adalah hasil pemikiran dedukatif dari hasil penelitian tersebut. Pemaparan kesimpulan dilakukan secara kronologis, jelas dan singkat, hasil pada bab IV. Saran merupakan sumbangan pemikiran peneliti sebagai alternatif terhadap upaya pemecahan masalah.

1.5.6 DAFTAR PUSTAKA

1.5.7 LAMPIRAN

1.5.8 RIWAYAT HIDUP

BABII

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraiakan landasan teori yang berkaitan dengan judul "Analisis keretakan *cylinder liner* pada mesin induk di KM. Tidar". Mesin diesel merupakan bagian terpenting dari sebuah kapal sebagai tenaga pendorong, dimana kelancaran pengoperasian sebuah mesin diesel sangat dipengaruhi oleh perawatan yang optimal diluar dari komponen-komponen pendukung lainnya. Dengan itu diperlukan ketelitian dan kemahiran dari para masinis nya dalam perawatan, perbaikan maupun dalam menganalisa faktorfaktor penyebab terjadinya kerusakan pada mesin induk. Dan mengatasi apabila terjadi kerusakan tersebut, agar tidak terulang kembali kerusakan sehingga mesin selalu dalam kondisi prima atau baik dalam pelayaran.

2.1.1 Pengertian mesin diesel

Pada motor diesel, disebut sesuai penciptanya Rudolf Diesel (1913: 99), udara yang diperlukan untuk pembakaran dijomprimir di dalam silinder oleh torak, sedangkan bahan bakar dalam bentuk helus disemprotkan ke dalam udara panas akibat kompresi akan bercampur dengan baik pada akhir langkah kompresi. motor diesel juga disebut motor kompresi udara atau motor penyemprotan. Bahan bakar yang digunakan adalah minyak diesel.

2.1.1.1 Bagian-bagian mesin diesel

Berbagai perusahaan pembuatan mesin diesel memiliki teknologinya masing-masing dalam pembuatan mesin diesel. Tiap perusahaan juga memiliki ciri khas masing-masing mesin yang berbeda. Namun pada dasarnya semua mesin diesel itu prinsip kerjanya sama. Bervariasi dalam penampilan luar,

ukuran, jumlah dan pengaturan silinder dan detail konstruksi. Tetapi mereka mempunyai bagian utama yang sama, bagian-bagian utama mesin diesel tersebut antara lain:

2.1.1.1.1 Silinder liner

Silinder liner adalah tempat pembakaran bahan bakar dan tempat daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan (liner) atau selongsong (slevee), diameter dalam silinder disebut lubang (bore).

2.1.1.1.2 Kepala silinder (cylinder head).

Silinder head bagian teratas mesin yaitu tempat dimana katup-katup bekerja. Perawatannya dengan cara menutup satu ujung dan sering berisikan katub tempat lewat udara dan bahan bakar diisikan dan gas buang dikeluarkan.

2.1.1.1.3 Torak (piston).

Ujung lain dari ruang kerja silinder ditutup oleh torak yang meneruskan kepada poros daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Cincin torak (piston ring) yang dilumasi dengan minyak mesin menghasilkan sil (seal) rapat gas antara torak dan lapisan silinder.

2.1.1.1.4 Batang engkol (connecting rod).

Conneting rod merupakan batang yang memiliki ujung kecil dari batang engkol, dipasangkan pada pena pergelangan (wrist pin) atau pena torak (piston pin) yang terletak di dalam torak. Ujung yang lain atau ujung besar

mempunyai bantalan untuk pena engkol. Batang engkol mengubah dan meneruskan gerak ulak-alik (reciprocating) dari torak menjadi putaran kontinu pena engkol selama langkah kerja dan sebaliknya selama langkah yang lain.

2.1.2 Cara Kerja Motor 4 Tak.

Dalam buku Motor Diesel Dan Turbin Gas I, Aslang (2000: 29) menjelaskan mesin 4 tak ialah mesin yang cara kerjanya membutuhkan 4 kali langkah torak yaitu langkah torak dari TMA ke TMB untuk dapat menghasilkan usaha 1 kali, usaha dalam 2 kali putaran poros engkolnya. Adapun prosesnya sebagai berikut

IK ILMU PA

2.1.2.1 Proses Isap

Menurut P Van Maanen dalam bukunya Motor Diesel Kapal. (1997: 19) pada saat torak bergerak kebawah oleh poros engkol akan terjadi penurunan tekanan akibat penambahan volume di atas torak. Melalui katup masuk udara dihisap dari atmosfir sekelilingnya. Tekanan didalam silinder akan lebih rendah sekitar 0.05 bar dari tekanan atmosfir Pernyataan tersebut telah menjelaskan bagaimana mekanisme proses isap di dalam silinder dimana torak yang bergerak kebawah oleh poros engkol

2.1.2.2 Proses Kompresi

Menurut Ibid, (1997: 10) pada saat torak sampai pada titik mati bawah arah gerakan torak akan berbalik kemudian katup masuk tertutup dan udara dalam silinder akan dikompresikan oleh langkah torak. Tekanan udara dalam silinder akan meningkat hingga pada akhir langkah kompresi bahan bakar dalam bentuk kabut disemprotkan kedalam udara panas, campuran bahan bakar akan menghasilkan ledakan dengan segera.

2.1.2.3 Proses Usaha

Setelah torak mencapai TMA (Titik Mati Atas) lagi dan mulai langkah kebawah, tekanan gas didalam silinder meningkat. Setelah pembakaran berakhir gas pembakaran atau gas sisa pembakaran akan berekspansi sebagai akibat volume yang meningkat di atas torak. Tekanan dan suhu kemudian akan

menurun dengan cepat. Menjelang akhir langkah kerja atau usaha katup buang akan terbuka dan gas pembakaran akan mengalir ke luar silinder dengan kecepatan tinggi kesaluran gas buang (exhaust manifold) pada akhir langkah ekspansi.

2.1.2.4 Proses Pembuangan Gas Sisa Pembakaran

NIK ILMU PEL

Menurut Ibid (1997:1.11) selama langkah berikut, gas pembakaran yang masih tertinggal didalam silinder didesak keluar dari silinder melalui katup buang yang terbuka. Tekanan gas lebih besar sedikit dari tekanan atmosfer. Sebelum langkah buang berakhir katup masuk sudah terbuka dan setelah mencapai TMA proses dimulai lagi

2.1.3 Blok Silinder

Silinder liner adalah bagian dari mesin diesel yang berfungsi sebagai tempat proses terjadinya pembakaran yang menghasilkan tenaga/usaha dengan pemanfaatan udara dan suhu yang tinggi yang bersamaan dengan penyemprotan bahan bakar. Sedangkan silinder head adalah bagian dari motor yang berfungsi untuk menutup silinder liner dan tempat pemasangan Injector serta dudukan rumah Exhaust Valve (katup isap dan katup buang).

Menurut Hery Suryono dalam bukunya Perawatan dan Perbaikan Motor Diesel Penggerak Kapal (1998: 32) memberikan penjelasan mengenai keretakan yang terjadi pada blok silinder, keretakan pada blok silinder atau pada tabung silinder terjadi karena lelehnya material. Kelelehan material terjadi karena pada material tersebut bekerja tekanan yang berubah-ubah pada temperatur yang cukup tinggi. Temperatur kerja dari blok silinder dapat berubah menjadi tinggi bila saluran pendingin atau pelumasannya mengalami gangguan.

Untuk memperbaikinya, dilakukan pengelasan pada blok silinder bila retak yang terjadi tidak terlalu dalam. Setelah dilakukan penyekrapan kembafi seperti konstruksi semula. Terhadap tabung silinder dapat juga dilakukan pengelasan bila retak yang terjadi tidak terlalu dalam dan tidak terlalu luas. Pekerjaan berikutnya adalah retak yang terlalu dalam dan luas, sebaliknya komponen tersebut diganti dengan yang baru.

Menurut Suryono dalam bukunya Perawatan dan Perbaikan Motor Diesel Penggerak Kapal(1998 : 29) Blok silinder merupakan rumahtabung-tabung silinder yang di dalamnya terdapat saluran air pendingin. Air pendingin masuk dan bagian bawah tabung silinder, sedangkan dibagian atasterdapat lubang saluran air pendingin yang menuju kepala silinder guna memberikan pendingin.

Di samping itu terdapat pula saluran-saluran minyak yang berguna untuk memberikan pelumasan. Pada saluran-saluran tersebut terdapat juga rumah poros nok beserta tabung tempaduduk bantalannya, yang dilengkapi dengan lubang-lubang dengan berbagai macam ulir untuk mengikat bagian-bagian lain yang ada hubungannya dengan blok silinder.

2.1.4 Sistem Pembakaran

2.1.4.1 Metode Pengabutan

Dalam bukunya Pintar Servis Mesin Diesel, Buntarto 2016). Pada sebuah motor diesel, pengabutan bahan bakar ke ruang bakar mulai dilakukan saat piston mendekati TMA untuk menghindari denotasi. Campuran yang terbentuk akan menyala akibat suhu akhir kompresi yang tinggi (900-1000). Pengabutan bahan bakar yang langusng keruang bakar di atas piston dinamakan injeksi langsung atau *direct injection* sedangkan yang berhubungan dengan ruang bakarutama dinamakan injeksi tidak langsung.

2.1.4.2 Pembakaran Dalam Silinder

Bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder berbentuk butir-butir cairan yang halus. Oleh karena udara di dalam silinder pada saat tersebut sudah bertemperatur dan bertekanan tinggi maka butir-butir tersebut akan menguap. Uap bahan bakar yang terjadi itu selanjutnya bercampur dengan udara yang ada disekitarnya. Proses penguapan berlangsung terus selama

temperatur sekitarnya mencukupi. Jadi proses penguapan berlangsung secara berangsur-angsur.

Demikian juga dengan proses pencampurannya dengan udara. Maka pada suatu saat dimana terjadi campuran bahan bakar udara yang sebaik-baiknya. Proses penyalaan bahan bakar dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya. Sedangkan proses pembakaran di dalam silinder juga terjadi secara berangsurangsur dimana proses pembakaran awal terjadi pada temperatur yang relatif rendah dan laju pembakarannya pun bertambah cepat. Hal ini disebabkan karena pembakaran berikutnya berlangsung pada temperatur yang lebih tinggi.

Proses pembakaran dapat dipercepat antara lain dengan jalan memutar udara yang masuk kedalam silinder, yaitu untuk mempercepat dan memperbaiki proses pencampuran bahan bakar dan udara. Namun demikian, jika pusaran udara itu terlalu besar maka ada kemungkinan terjadi kesukaran *start* mesin dalam keadaan dingin. Hal ini disebabkan karena proses pemindahan panas dari udara ke dinding silinder, yang masih keadaan dingin, menjadi lebih besar sehingga udara tersebut menjadi dingin juga. Sebaliknya, jika mesin sudah panas temperatur udara sebelum langkah kompresi menjadi lebih tinggi, sehingga dengan pusaran udara dapat diperoleh kenaikan tekanan efektif rata-ratanya oleh sebab itu mesin akan bekerja lebih efisien.

2.1.5 Sistem Pelumasan Silinder

Sistem Pelumasan Silinder menurut P. Van Maneen (2001: 91) pada motor torak trank bidang jalan silinder dilumasi dengan minyakpelumas pinata gerak yang dilemparkan. Pada motor torak *trank* lebih besar, pelumasan lempar tersebut kurang cukup khususnya pada kecepatan rotasi rendah sehingga silinder secara terus menerus dilumasi melalui nipel pelumas.

Dalam hal ini tercampurnya sebagian dari minyak pelumas silinder dengan minyak pelumas pinata gerak tidak dapat dicegah, sehingga dalam hal tersebut selalu digunakan minyak pelumas sama untuk kedua sistem tersebut. Sistem pelumasan pada motor induk pada waktu sedang berolah gerak digunakan pompa stand by. Apabila kapal sudah berjalan full away maka pompa stand by dapat dimatikan, pompa kopel yang terdapat pada motor induk akan menggantikan sebagai penghisap minyak lumas dari dalam sump tank melalui dua buah filter duplex, selanjutnya melalui plat cooler Lubricating. Oil. Pompa minyak pelumas biasanya merupakan pompa roda gigi, tekanan minyak lumas diatur oleh katup pengatur tekanan sehingga mencapai 2 sampai 4 kg/cm atau 3 sampai 4 kg/cm.Bagian- bagian yang mendapat pelumasan pada motor induk antaralain torak, silinder liner, poros nok, batang pengungkit atau rocker arm. Pada motor diesel diantara bagian-bagian yang bergerak satu sama lainakan diberikan pelumasan. Adapun tujuan dari pelumasan tersebut adalah:

- 2.1.5.1 Sebagai media pelumas diantara dua bagian yang bergerak.
- 2.1.5.2 Sebagai pelindung permukaan terhadap korosi.
- 2.1.5.3Sebagai peredam suara.
- 2.1.5.5 Sebagai penyalur panas gesekan.

Tujuan tersebut diatas mensyaratkan beberapa sifat spesifik dari bahan pelumas. Dalam hal ini antara jenis motor diesel yang satu dengan yang lainnya mempunyai persyaratan pelumas yang tidak sama, maka untuk menghasilkan pelumasan yang optimal diperlukan berbagai jenis bahan pelumas yang bermutu baik. Baik dari segi kualitas maupun penanganannya serta pelumasannya, harus mempunyai persyaratan yang tinggi. Jika pelumasan dari bagian yang bergerak tidak diperhatikan dengan baik maka mesin tidak dapat berkerja dengan baik atau normal, juga berakibat mesin menunjukkan keausan yang berat sehingga umur mesin menjadi pendek. Dalam halini sistem pelumasan merupakan sangat penting dari seluruh perawatan operasi mesin diesel. Minyak lumas yang buruk atau kotor serta penggunaan yang salah dapat pula menyebabkan gangguan dalam operasi kerja mesin diesel.

- 2.1.6. Fungsi dari pada pelumasan bagi motor diesel:
 - 2.1.6.1 Memperkecil koofisien gesek yang terjadi sehingga bagianbagian yang saling bergesekan tidak menjadi aus, motor bekerja lebih normal dan suara motor jadi lebih halus.
 - 2.1.6.2 Mendinginkan bagian-bagian motor yang saling bergesekan (ring-ring piston terhadap silinder *liner*, poros-poros terhadap metal atau bantalan-bantalannya, kepala silng terhadap pelurusnya) selanjutnya panas yang terkandung dalam minyakdiserahkn ke air laut pendingin dalam *Lubricating.Oil cooler*.


- 2.1.6.3 Membersihkan bagian-bagian dalam dari motor seperti jelaga, bermacam-macam metal sedimen yang selanjutnya akan ditahan di filter atau *strainer* atau dibersihkan di dalam *Lubricating Oil* purifier
- 2.1.7 Gejala-gejala atau indikator bahwa minyak lumas sudah menjadi rusakdan tidak boleh dipakai lagi adalah :
 - 2.1.7.1 Minyak pelumas sistem berwarna keputih-putihan seperti susu dimungkinkan bercampur dengn air tawar, lakukan pemeriksaan terhadap keadaan silinder *liner* mungkin ada kebocoran atau airtawar pendingin injektor atau untuk kapal lama agar diberikan sistem teleskop pendingin torak.
 - 2.1.7.2 Minyak pelums sistem berwarna kehijau-hijauan seperti lumpur cair, dimungkinkan tercampur dengan air laut agar diperiksa got kamar mesin mungkin banjir dan *Lubricating Oil* masuk ke sumptank atau periksa *Lubricating Oil cooler* mungkin bocor.
 - 2.1.7.3 Minyak lumas didalam *sump tank* terlalu banyak, terlalu encer dan berbau solar, agar diperiksa pengabut bahan bakar yang kemungkinan bocor pada *nozzle*, selanjutnya minyak tidak terbakar dan mengalir ke ruang engkol dan ditarik oleh *skrap oil ring*.
 - 2.1.7.4 Minyak cepat berwarna hitam dan cepat encer dimungkinkan Oring torak yng sudah lemah atau bocor, atau *volume* minyak lumas dalam *sump tank* sering kurang dan terlambat menambah jumlahnya.

2.1.8 Pendinginan Silinder

Bagian atas silinder merupakan bagian yang terpanas dan bagian panas gas pembakaran itu dipindahkan secara langsung ke fluida pendinginya. Sedangkan untuk bagian bawah silinder, perpindahan panas ke fluida pendingin terjadi secara tidak langsung jadi melalui torak dan cincin torak. Jika pendinginan tidak dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya, maka temperatur dari setiap bagian silinder akan naik. Keadaan tersebut akan mengakibatkan kerusakan dinding ruang bakar karena terjadinya tegangan termal atau kerusakan katup katup, puncak torak dan kemacetan cincin torak. Suhu yang terjadi di ruang pembakaran tersebut akan diteruskan atau diterima oleh dinding silinder tersebut. Bila tidak mendapatkan pendinginan yang baik secara terus-menerus, maka bagianbagian atau bahan-bahan yang terkena panas tadi memuai sehingga pelapis silinder tersebut akan kehilangan kekuatannya dan akan menimbulkan pemuaian yang berlebihan dan untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka disekitar atau di sekeliling sebelah luar dari pelapis silinder tersebut diperlukan adanya satu ruangan pendinginan yang secara terus-menerus selama terjadinya pembakaran dialirkan air Sebagai akibat dari pendinginan tersebut, maka dinding pendingin. lapisan silinder sebelah luar akan lebih dingin dari bagian dalam lapisan silinder atau ruang bakar. Selanjutnya sebagai akibat dari perbedaan suhu tersebut akan terjadi suatu tegangan suhu atau tegangan pemuaian yang dapat terjadi lebih besar dari tegangan material sebagai akibat dari tekanan gas pembakaran didalam silinder. Di dalam silinder, bahan memuai akibat dari panas pembakaran sedangkan di luar dari lapisan silinder terjadi pendinginan karena adanya air pendingin.

Apabila perbedaan temperatur pendingin terlalu dingin, maka tegangan tegangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya keretakan pada lapisan silinder. Namun hal ini sudah dipikirkan oleh si pembuat dengan cara membuat atau memperhitungkan tebal dari pelapis silinder dan struktur logam. Dengan konstruksi dan pemasangan dari pelapis silinder yang benar, diharapkan dengan adanya tegangan-tegangan tersebut dapat diatasi. Akan tetapi apabila dalam pemeliharaan, perawatan mesin tersebut terjadi di suhu yang tidak sesuai dengan an yang telah ditentukan oleh si pembuat, maka kemungkinan terjadinya keretakan pada lapisan silinder mungkin saja terjadi, mengingat pendingin dari air pendingin mesin tersebut temperature control nya berubah-rubah

2.2 Kerangka Pikir Penelitian.

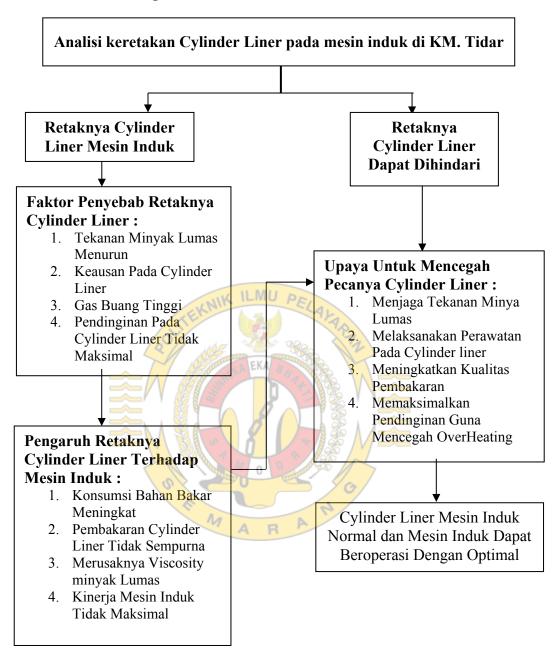

2.1 Diagram Kerangka Pikir

Kerangka pikir diatas neberabgkan bahwa penulis mengambil judul skripsi analisis keretakan cylinder liner mesin induk di KM. Tidar yang merupakan pengalaman penulis selama melakukan praktek laut selama satu tahun, yang tepatnya pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November

2018. Penulis melakukan praktek laut dikapal telah terjadi masalah pada kinerja mesin induk, namun belum diketahui sebabnya. Crew kapal sedang melakukan dinas jaga mengetahui adanya masalah pada mesin induk dan segera melapor kepada Chief Engineer, kemudian Chief Engineer akan memeriksa kondisi mesin induk, setelah itu diketahui bahwa terjadi masalah terhadap cylinder liner yang disebabkan oleh turunnya tekanan minyak lumas akibat dari kotornya filter dan kurangnya volume minyak pelumas pada tangki minyak pelumas serta pendinginan pada silinder liner tidak maksimal. Turunnya tekanan minyak lumas dan pendingin pada silinder liner tidak maksimal dapat berdampak pada mesin induk dan keamanan di atas kapal seperti suara mesin terdengar kasar menyebabkan terjadinya keausan pada silinder liner yang membuat silinder liner menjadi retak serta membahayakan terhadap komponen mesin induk yang membutuhkan sistem pelumasan dan pendinginan. Turunnya tekanan minyak lumas ini dapat dihindari dengan upaya yaitu menjaga tekanan minyak lumas agar tetap maksimal dengan cara melakukan perawatan pengecekan terhadap sistem pelemasan serta melakukan perawatan terhadap filter secara berkala yang sesuai dengan planned maintenance system (PMS). Pendinginan pada mesin induk yang tidak maksimal ini dapat dihindari dengan cara membersihkan fresh water cooler secara rutin dan berkala serta melaksanakan perawatan sea chest secara planned maintenance system agar pendinginan bisa bekerja secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang analisiskeretakan*cylinder liner* pada *main engine* di kapal KM. Tidar. Dari uraian pada pembahasan penulis mendapatkan hasil analisa sebagai berikut:

- 5.1.1 Faktor penyebab keretakan cylinder liner adalah pendinginan yang kurang baik. Pendinginan yang kurang baik disebabkan oleh kurang optimalnya pompa water cooling yang di sebabkan tersumnbatnya pompa pada bagian impeller oleh kotoran, kebocoran pada pipa air pendingin dari main engine yang menuju ke cooler, sehingga tidak bisa mendinginkan atau menurunkan temperatur mesin induk dan menyebabkan suhu mesin induk terlalu panas atau overheating.
- 5.1.2 Dampak yang terjadi apabila *cylinder liner main engine* mengalami keretakan adalah pembakaran tidak sempurna, daya mesin menurun, pemakaian bahan bakar boros, serta meningkatnya biaya dan operasional kapal.
- 5.1.3 Menangani keretakan *cylinder liner* dapat dilakukan dengan cara melakukan penggantian,perawatan, perbaikan dengan pembongkaran pada bagian-bagian yang mengalami masalah sesuai dengan petunjuk pada *manual book*.

5.2 Saran

Dari simpulan di atas maka Penulis memberikan saran mengenai permasalahan:

- 5.2.1 Sebaiknya melakukan perawatan secara rutin terutama pada sistim pendinginan sesuai aturan yang ada di dalam *instruction manual book* dan melakukan pemeriksaan secara rutin pada *cylinder liner* sesuai dengan jam kerja pada *manual book*.
- 5.2.2 Sebaiknya *Planning maintenance system* dijadikan budaya kerja. Perawatan komponen di *main engine* harus sesuai dengan jam kerja yang ada dalam *instruction manual book*, serta jika ditemukan kelainan pada komponen ataupada sistim *main engine* harus segera diatasi agar kapal dapat beroperasi dengan lancar.
- 5.2.3 Sebaiknya selalu memperhatikan kualitas *spare parts* untuk komponenkomponen utama pada *main engine*, khususnya spare part *cylinder liner* karena komponen yang sangat penting agar *main engine* dapatberoperasi dengan lancar dan perawatan bisa dilakukan sesuai dengan *running hours*.

DAFTAR PUSTAKA

Aslang, I. 2000, Motor Diesel Dan Turbin Gas.

Buntarto, 2016, Pintar Servis Mesin Diesel.

Endrodi, 2005, Motor Diesel Penggerak Utama, PIP Semarang, Semarang.

Fatimah, Fajar Nur'aini D., 2016, Teknik Analisis SWOT, Quadrant: Yogyakarta.

Fahmi, Irham, 2013, Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi, Alfabeta: Bandung.

Hery Suryono, 1998, Perawatan dan Perbaikan Motor Diesel Penggerak Kapal.

Setiawan, Agus, 2016, *Pengertian Studi Kepustakaan*, Diambil dari: http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html, Diakses pada 02 September 2017.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

Tim Penyusun PIP Semarang, 2016, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Semarang.

Van Maanen, P. 1997, *Motor Diesel Kapal Jilid* 1 dan II, PT. Triasko Madra, Jakarta.

Van Maanen, P. 1983, *Motor Diesel Kapal* Jilid 1 dan II, PT. Triasko Madra, Jakarta.

.

60

LAMPIRAN

WAWANCARA

Cuplikan catatan lapangan hasil wawancara penulis dengan KKM di KM. Tidar yang dilaksanakan pada saat penulis melaksanakan praktek laut.

Teknik : Wawancara

Penulis/Engine Cadet : Kristian Setyo Ardhito

KKM/Chief Engineer : Dedy Sulistiyono

Tempat, Tanggal : Engine Control Room, 03 Agustus 2018

Penulis : Selamat siang chief ("Chief' panggilan untuk KKM).

KKM: // Iya, selamat siang Kristian.

Penulis: Mohon ijin bertanya chief, dari kejadian yang kita alami kemaren saat silinder liner main engine mengalami keretakan sebenarnya apa ya chief penyebab cylinder liner itu bisa sampai retak?

KKM: Oh iya. Sesuai dengan kejadian kemarin di sebabkan karena Pendinginan yang kurang baik. Kurang optimalnya pompa water cooling, terjadinya kebocoran pada sistem pendinginan dan rusaknya by pass valve/thermostat, sehingga berakibat pada suhu mesin induk terlalu panas atau over heating yang menyebabkan retaknya cylinder liner.

Penulis : Lalu apakah ada penyebab lain *chief* kenapa *cylinder liner* itu bisa mengalami keretakan?

KKM : Ada lagi, penyebab lain yaitu Kualitas spare part yang tidak sesuai standard Karena buruknya kualitas dari suku cadang tersebut

membuat perawatan tidak optimal, karena dari bahan yang tidak sesuai mengakibatkan ketahanan dari suatu benda tersebut tidak akan lama.ini terbukti pada saat kita melakukan *over houl* pada pompa *water cooling* ditemukan kerusakan karena kualitas yang tidak sesuai, sehingga komponen tersebut cepat rusak sebelum waktu penggantian *spare part* sesuai *running hours*.

Penulis : O iya chief, kalo dampak dari keretakan cylinder liner itu apa saja?

KKM: Begini Kris. Sebelum kita tahu kalo main engine mengalami keretakan, kita dapat melihat bahwa ada dampak" sebelum itu terjadi seperti pembakaran tidak sempurna, daya mesin menurun, pemakaian bahan bakar boros, dan juga pada saat nanti kita melakukan perbaikan pasti akan di temukan banyak kerusakan dan penggantian sehingga akan berdampak pada meningkatnya biaya dan oprasional kapal.


Penulis: Jadi mengenai hal tersebut upaya apa chief yang bisa kita lakukan?

KKM: Yang harus dilakukan untuk menangani hal tersebut tentu saja kita adakan penggantian, perawatan, perbaikan dengan pembongkaran pada bagian-bagian yang mengalami masalah dengan cara dan ukuran yang sesuai dengan petunjuk pada manual book.

Penulis: Oiya chief terimakasih banyak untuk ilmunya hari ini.

KKM : Oke Kris, lain kali kalo ada yang perlu ditanyakan lagi silahkan tanyakan aja.

Penulis: Siap chief.

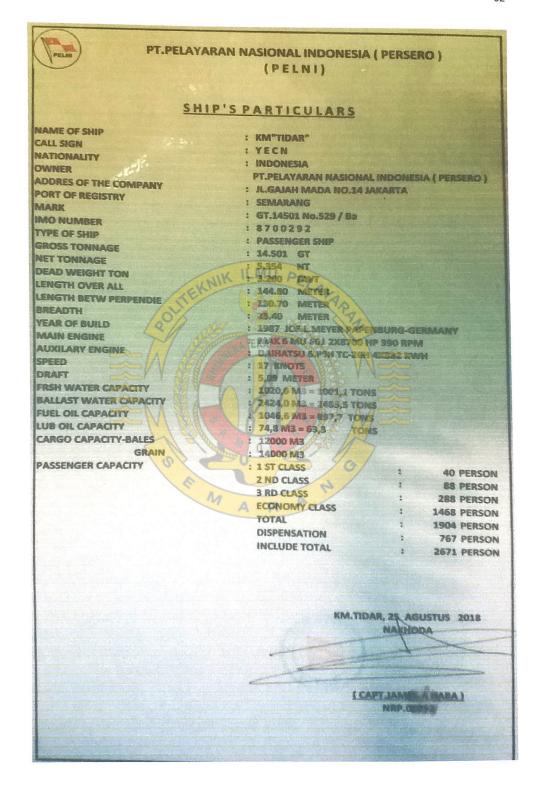



PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero)

Nama Kapal Cell Sign Nakhoda

KM, TIDAR
YECN
CAPT. JAMES ARTHUR HABA


L.O.A Isi Kotor Isi Bersih 144.80 M 14,501 GT 15,354 NT


	Pemilik/Agen			PT PELNI		Isi Bersih	15.354 NT
						Nomer IMO	8700292
NO	NAMA	AR VOYAG			OKTOBER 2018 5/D 1		
01	JAMES ARTHUR HABA	NRP	SUIL	JABATAN	NO. UASAH / BST	BK PELAUT	MS BERLAK
02	SUDIRMAN	05992		NAKHODA	6200521551N10215	D 074947	10-Jun-20
03	AGVALMAN MUSELLIZA	05900	292	MUALIM-I	6200517117N10215	Y 068343	23-0ct-18
04	ARIHAN S. ARITONANG	06149	255	MUALIM-II SR	6200095027N20318	Y 093581	30-Oct-18
05	VICTORINUS FREDY	07945	3	MUALIM-II YR	6200062067N2010S	C 030534	13-Dec-18
05	IAN CLEMENS R.	N 11667 08693	335	MUALIM-III SR	6201471267N30114	A 029053	26-Mar-19
07	TOTOK SUKARNO	06161	329	MUALIM -III YR	6201334486N30115	B 052281	22 Mar 20
08	PRAYOGI SUHARSONO	N 8810	293 256	MARKONIS-I	1331/SRE-II/T/1/2018	A 056478	19-Jul-19 17-Feb-20
09	FAOZI	06891	294	MARKONIS-II P. U. K-I	9211407972610516	0 045349 £ 008931	17-ren-20 11-Nov-20
10	HERI MULYANA	07134	257	A MANAGEMENT AND A SECOND SECTION AND ASSESSMENT ASSE	6200423966010713	E 145689	25-Feb-20
11	INDUNG TRI WIWOHO	05243	336	P. U. X-III	6200273779010115	8 019896	21-Dec-19
12	ANDILAN SAMUEL	06156	795	DENANG-I	6201010294010715 6200419107010316	D 079343	19-May-20
13	SEPTER PIETER RATU	05550	337	JENANG-II	6200237749010115	C 026462	29-Nov-18
14	RAMSES SILAEN	06523	296	PERAWAT	6200403197010315	£ 045725	28-Dec-18
15	ISROPIYANI	08338	258	PERAWAT	6201482566010316	F 161856	31-Jul-21
16	TRI BUDIYANA	04419	203	V V 6.2	6200039692710216	D 084057	1 Jun-20
17	DEDY SULISTIYONO	08281	266	MASINIS-I SR	6201016068T20316	D 077928	16-Jun-22
18	SAEFUDIN	06918	354	MASINIS-I YR	6200521572530316	D.008536	19-Oct-19
19	SUMARWAN	06972	355	MASINIS-II	6200036602T30514	E 124332	27-Oct-19
20	HILMAROCU TORUNTIU	08335	356	MASINIS-III SH	6201009709530417	E 093542	4-Aug 19
21	DIPO AGUNG AWALUDDIN	08697	306	MASINIS-III YR	6201474011730315	B 043162	17-Feb-19
22	AHMAD MUSTAKIM	N 8714	340	MASINIS-IV SR	6202006765130316	B 067421	19-Jun-22
INSTANCE	TRI LESTARI	N 14175		MASINIS-IV YR	6201511039530317	F 082302	23-Nov-20
24	SUMARDII	05308	341	AHLI LISTRIK - I	6201196342010315	B 048517	3-Mar-20
26	AGUS ROSADI	07292	342	AHLI LISTRIK -II	6200522735010315	F 036999	4-Jul-20
27	AGUS ROYAD!	02356	268	JURU MOTOR	6200094469750102	E145754	17-Apr-20
28	YUNIOR HORISON .M	STATE OF THE PARTY	-	Mark of Star William State Land Company of	6201575623750215	E 154156	23-Feb-20
-		05380	343	JURU MOTOR	6200095600T50214	D 000181	9-Sep-19
29	HOFNI RASUBALA	05355	344	SERANG	6200074322N60101	E 019953	20-Oct-18
30	YONSA EFENDI	05330	297	TANDIL	6200094753N60102	A 007899	23-Dec-18
31	ALEXANDER CHRIST K.	07427	358	KASAP DECK	6201011554010316	C 073211	17-jul-19
32	TRI WINARNO	07059	229	MISTRI 1	6200421613010315	F 124413	7-Mar-21
33	LAMBOK NAINGGOLAN	07075	346	MISTRI - II	6200410997N60710	F 135276	
34	FAHRUL ROZI	08267	298	JURU MUDI	6200013107N60710	D 076780	7-May-21
35	SHOLIKIN	N 11470	261	JURU MUDI	6200486135010316	C 071920	5-May-20
36	M. FAISAL	N11069	357	JURU MUDI	6201463722N60711	F 140254	16-Jun-19
37	ARIA WAHYUDI MULYA	05252	345	PANJARWALA	6200070799N60101	C 016230	17-May-21
38	EDI RUSMANA	'05320	300	PANIARWALA	6200012041N60711	B 048785	20-Nov-18
39	ARIPUDDIN	07531	262	PANJARWALA	6200425714N60610	B 045888	8-Apr 20
10	ASEP AHMAD SUPRIATNA	06742	299	PANJARWALA	6200204473N60711	D 084228	2-Apr-20
11	LUKAS BADU	05403	347	MANDOR MESIN	6200068787760101	B 025208	12-Jul-22
12	MUHTAROM	07269	270	PANDAI BESI	6200267565T60710	F 079473	26-Dec-19 6-Mar-21
E	WALUYO PUSPITO	07600	308	KASAP MESIN	6200465918T60710	C 056571	15-Apr-19
14	NUR SYAHRUM	05179	309	JURU MINYAK	6200027889T60711	B 009529	18-Nov-19
15	TONY YONG PRASETYO	N 11096	269	JURU MINYAK	6201653485T60712	A 007016	5-Jun-19
16	ERIC FERDINANDUS	N 11098	210	JURU MINYAK	6201311597T60712	Y 070706	6-Dec-18
7	ASKARI	06760	236	PELAYAN KEPALA	6201572361010416	E 071213	27-Jun-19
E	ANTON ESTU SETYABUDI	04802	212	PELAYAN KEPALA	5200411688010315	Y 058306	22-Oct-18
9	ERMAL HADI P	04858	310	PELAYAN KEPALA	6200012769010116	D 030461	10-Dec-19
0	SAMSUL HUDA	06415	283	PERAKIT MASAK	6200155811010315	OP STATE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY.	
1	IOKO PURNOMO	04597	348	PERAKIT MASAK	6200416053010315	E 114321 Y 009878	24-Aug-19
Mark Comp	BUDIANTONI	N 11432	312	JURU MASAK	6211428903010714	7 009878 D 056156	17-Feb-19
	MULYADI	N 11259	282	JURU MASAK	6200416049010104	E 095869	14-Apr-20
4	EDI YULI SUPRAYITNO	05935	MMSSSSSSS	JURU MASAK	6200267242010708	C 033860	4-Oct-19 28-Jan-19
	BAO SUKARTA	07407		JURU MASAK	6200194176010706	E 050487	14-Jan-19
2000	The second secon	ACCOUNT OF THE OWNER,					

NAMA	NRP	SUIL	JABATAN	NO. HASAH / BST	BK PELAUT	MS.BERLAK
THASNO -	04690	311	BURU MASAK	6200424433010105	C161491	17-May-19
A SIG SALIM	06784	332	JURU MASAK	6201580813010115	F 156917	20 Jul 21
CANILL HARIYANTO S	N11535	278	PELAYAN	6202014325010415	8 061748	16-Apr-20
ASEP INDRA JATNIKA	N 11231	280	PELAYAN	6201591213010415	F 130180	12-Apr-21
SRI WIDODO	06303	334	PELAYAN	6200203908010115	E 086886	15-Aug-19
HUHAMMAD TONI	N11472	125	PELAYAN	6200357722010315	C072717	24 tun 19
DARWINTO	05586	359	PELAYAN	6201290148010115	0.056014	11-Mar-20
The second secon	the Charles was despite the large.	schools and live	The action of the book of the same of the	6211583311010316	C 023875	4-jan 19
AGUS SETIAWAN	07690	328	PELAYAN		F 134803	3-May-21
SUGIMAN	07379	317	PELAYAN	6200409622010315	8 058252	20-Apr-20
NURHARIADI	N 11207	316	PELAYAN	6202007454010516	F 005039	31-Jul-20
SYAMSUNI	07156	290	PELAYAN	6200406906010415	E 096463	7-jun-19
SUTARNO	06762	320	PELAYAN	6200430444010315	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	9-Nov-19
PRIYATNO	05548	319	PELAYAN	6200412680010104	8.009238	16 Mar-21
DADAM ROHMANA	06700	160	PELAYAN	6201572362010710	F 079472	7-Apr-20
RUDY SANTOSO	07334	126	PELAYAN	6200412043010317	F 149773	17-Jan-20
AGUS KUSNIDA	06377	272	PELAYAN MALE	6200002414010104	E 141606	20-5ep-21
SAHARUDDIN	07561	361	AMERICAN TO PERSONAL PROPERTY TO PERSONAL PROPERT	6201312385010611	F 176633	12-Jan-21
M All SUKARYANTO	Ministry all their wind previous during	150	PELAYAN	6200405998010315	F 097344	
SUPRIYADI	25720	A CONTRACTOR	PELAYAN	6200431682010315	F 042339	19-Jul-20
and the property of the proper	07155	324	NAME OF THE OWNER OF THE PARTY	6200274047019109	8.041245	17-Feb-19
ADRI PURWANTO	0.7572)	275	PELAYAN	6200412859010315	E 035156	73-Nov-18
FARID EJATO LONDONG	07130	318	PELAYAN	6200410991010315	D 056007	3-Mar-20
ABDUR ROHMAN	06756	791	PENATUEKA	6200426143011116	B 048786	8-Jun 22
ADE JAENUDIN	07349	322		6200395044010315	C 089276	28-Sep-15
RONNY RUSDIANTO	06386	321	PELAYAN	620026756401015	E 153299	19-Oct-20
LAODE BAUDU	05174	349	100mm を 200mm と 200mm からいちょ おりがり ランター まちま 日本ののです。	6200267558010115	C 055551	23-Apr-19
BARNABAS ARNOLD D	06357	277		6200265924010415	Y 024975	23-Oct-18
SUHERMAN	07339	279	or the constitution of the last opposite the property of the last	6201639927310115	D 003152	21-Sep-19
DEDEN FIRMANSYAH	05343	314	MANUFACTURE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	6200426782010705	C 053123	10-Apr-19
SUPRIYANTO	05537	MENT WATCHES MAY	CONTRACTOR OF THE PERSON AND ASSESSMENT OF THE PERSON ASSESSMENT OF THE	6200403777010104	8 041243	17-Feb-19
S SUBUR SUKAERI	07256	wife wallers with the	Design Selling and Personal Professional Profession Sellings	6200042708010109	F 160861	23-Jul-21
6 ZAENAL ABIDIN	Control of the Party of the Par	STATE		6200424282010315	E 095466	7-Jun-19
7 TEIO TRIWIDODO	06684	And the Persons	And of the last of	6200071852010114	D 071593	3-Jun-20
B ZAINUDIN HARUN	05185	ALCOHOLD TO	The British St. Sq. St. and Spinish Section 19 Section 50 Section	6200001064010115	8 038380	14-Feb-20
9 ABDULLAH	05639	136V 00710	A THE PARTY OF STREET, STATE OF STREET, STREET	6200253986010115	8 025206	26-Dec-19
O ARIEF FADILLAH	07242	Milit & Selected Hotel	NAME AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PERSON O	6201463160010711	B 009719	11-Dec-19
1 LA SAHIDA	06107	PROPERTY AND INCOME.	AND AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE	6200423512010115	F 024381	12-May-20
Z MANOTO SINAGA	PIDC	265	Charles and the company of the compa	6211502133010115	D 063775	30-Mar-20
3 M. SAFRI MARASABLSSY	PIDC	254	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	6200138824010416	E 123557	31-Oct-19
4 ASRUDIN ONGO	PIDC	252	SATPAM	6200487387010315	E 086715	14-Jul-19
5 NURUL YAQIN	PROLA	174		6211702689013817	F 069085	12-Jan-21
M. YASIR ARAFAT	PROLA	COLUMN TRANSPORTUNISMENT	KADET DECK	5211721832010517	F 076539	30-Oct-20
7 FRANSISKUS REGI P	PROLA	THE PARTY NAMED IN	KADET DECK	6211592516010416	F112671	20-Feb-21
B MUHAMMAD RYASNO	PROLA	and the second of the second		6211709469010317	F 028739	11-Jui-20
9 JOEY STEVEN B.S	PROLA	many minima water		6211704950010417	F 064367	8-Sep-20
00 MUHUDIN MUUSA	PROLA		KADET DECK	6211618543010316	F075724	25-Oct-20
OI ACHDA SEKAR R	PROLA	and the property of	KADET DECK	6211618533010316	E054642	19-Aug-20
02 DWI PURWANTI	PROLA	Property of the Party of the Pa	KADET MESIN	6211702754013817	F.047292	12-Sep-20
03 AHMAD PERMADI	PROLA	Late & Interpretation	KADEL MESIN	6211713511012417	F 092927	13-Dec-20
04 ANDRI HASAN	PROLA	1000000	PROPERTY OF STREET, ST	6211711417010117	F-093042	15-Dec-20
OS AGUS SATYA NEGARA	PROLA	MALE SHIP COUNTY	KADET MESIN	5211705548010317	F 028572	4-kit-20
106 KRISTIAN SETYO ARCHITO	PHOLA	39	THE SECTION STORES AND ADDRESS OF THE PARTY	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF		


KM, TIDAR, 20 SKTOBER 2018

CAPT, JAMES ARTHUR HABA NRP; 05992

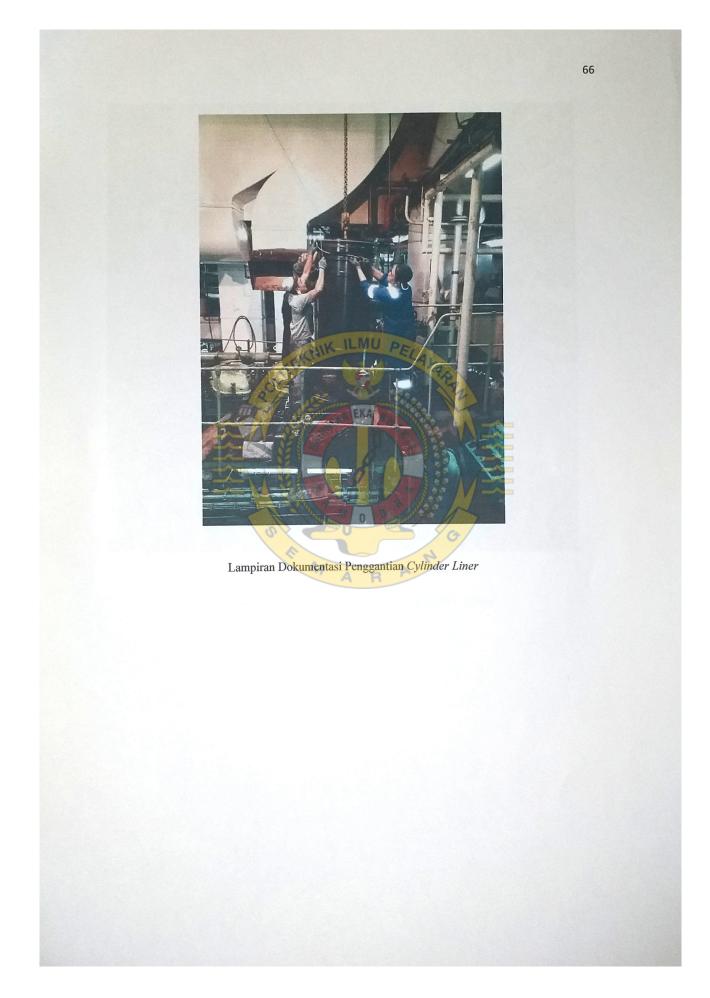

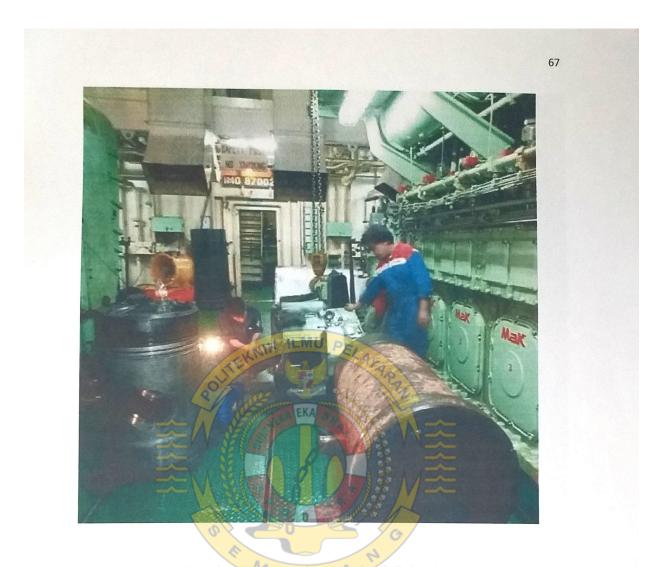

Lampiran Dokumentasi Penggantian Cylinder Liner

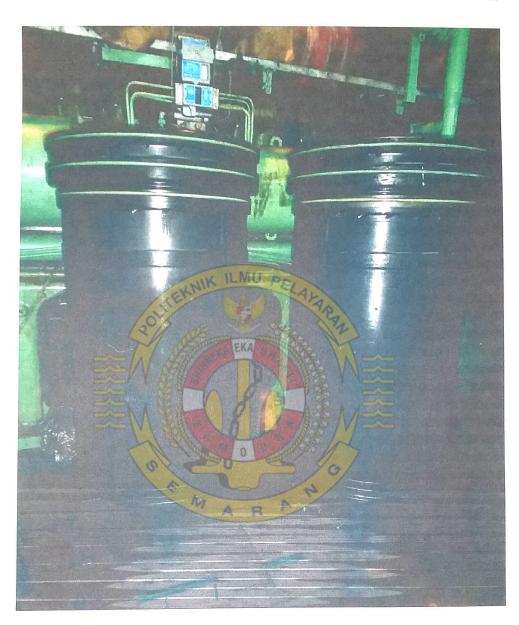

Lampiran Dokumentasi Cylinder Liner Baru di KM. Tidar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kristian Setyo Ardhito

Tempat/tgl lahir : Purworejo/23 Juli 1997

NIT : 52155833 T

Alamat Asal : Jln. Wirotaman gang Sudirman No 7

RT 05 RW 05 Kutoarjo

Agama : Kristen

Pekerjaan : Taruna PIP Semarang

Status : Belum Kawin

Hobby : Music

Orang Tua

Nama Ayah : F.A Tri Cahyono

Pekerjaan : Buruh

NamaIbu Dwi Purwanti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jln. Wirotaman gang Sudirman No 7

RT 05 RW 05 Kutoarjo

RiwayatPendidikan

- 1. SD Nasional
- 2. SMPN 5 Purworejo
- 3. SMKN 1 Purworejo
- 4. Politeknik IImu Pelayaran Semarang 2015-Sekarang

Pengalaman Prala (Praktek Laut)

Kapal: KM. Tidar

Perusahaan: PT. PELNI

Alamat : Jl. Gajahmada No.14 Jakarta Pusat 10130

